

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**

Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962

telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, ID DS: n7wefgn

č.j.: 26843/5.42/25-21

sp.zn.: I5-2025-1274

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 15.08.2025, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonal inspektor:

Ing. Rostislav Novotný, průkaz inspektora č. [REDACTED] - inspektor

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED]
Sídlo: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kontrola byla provedena dne: 14.08.2025, 15.08.2025, 18.08.2025, 19.09.2025, 01.10.2025

kontrolované pracoviště: [REDACTED]
adresa: [REDACTED]

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: kontrola na pracovišti dne 01.10.2025.

U kontrolované osoby působí [REDACTED]

O zahájení kontroly byl informován zástupce odborového orgánu [REDACTED]
[REDACTED]

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Zaměstnání úrazem postiženého: Provozní zámečníci, údržbáři

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 5 let 8 měsíců

Zraněná osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 14.08.2025 hod. a min.: 7:00

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 1:00

Druh zranění: Popáleniny, opařeniny

Zraněná část těla: celé tělo a mnohočetná zranění

Celkový počet zraněných osob: 1

s hospitalizací delší než 5 dní: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

Popis události

Při vypouštění horkovodu z důvodu oprav spadl ze žebříku na stěně šachty do vrstvy horké vody hluboké cca 20-30 cm, voda měla 90 stupňů C. S dopomocí kolegy vylezl, byl kolegou svlečen, zakryt a poskytnuty protišoková opatření (tekutiny, ...). Přivolána záchranka a po utlumení (uvedení lékařem do umělého spánku z důvodu vysoké bolestivosti) transport do Nemocnice České Budějovice.

Doklady předložené ke kontrole:

1. Pracovní smlouva [REDACTED] - KOPIE
2. Přehled docházky [REDACTED] za srpen 25 - KOPIE
3. Lékařská prohlídka zdravotní způsobilosti - KOPIE
4. Záznamy o absolvovaných školeních [REDACTED] - KOPIE
5. Úřední záznam o poskytnutí informací - [REDACTED] dne 14.8.25 - KOPIE
6. Směrnice SME-010 Zajištění a organizace poskytování OOPP - KOPIE
7. Výdejky OOPP [REDACTED] - KOPIE
8. Strojní příkaz "BS" č. 01430 - KOPIE
9. MPP-013 Rozvod tepla - KOPIE
10. MPP-015 Provoz, údržba a opravy potrubí - KOPIE
11. Schémata rozvodů tepla a VS - KOPIE
12. Záznam o úrazu od zaměstnavatele - KOPIE
13. Návod k použití ponorného čerpadla - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Průběh kontroly:

Dne 14.8.2025 v ca 7:30 hod. oznámilo operační středisko PČR inspektorátu úraz [REDACTED] ke kterému došlo v podzemní šachtě horkovodního vedení [REDACTED]

Na oznámené místo úrazu se dostavili inspektoři Mgr. David Kostohryz a Ing. Rostislav Novotný, kteří provedli úkony předcházející zahájení kontroly podle §3 odst.1 zák. 255/2012 Sb. Inspektoři pořídili fotodokumentaci a zajistili prvotní informace od svědka úrazu [REDACTED]. O provedených úkonech byl sepsán úřední záznam č.j. 26843/5.42/25-1. O podaných informacích [REDACTED] byl sepsán úřední záznam č.j. 26843/5.42/25-3.

Kontrola byla zahájena dne 15.8.2025 v sídle společnosti [REDACTED] předložením průkazu inspektora Ing. Rostislava Novotného statutárním zástupcům společnosti [REDACTED] v [REDACTED]. Při zahájení kontroly byli přítomní zástupci poučeni o právech a povinnostech v souvislosti s kontrolou. O zahájení kontroly byl rovněž vyzooměn zástupce odporové organizace [REDACTED]. O zahájení kontroly byl sepsán záznam

č.j. 26843/5.42/25-2. Při dalším jednání s technikem BOZP [REDAKCE] byly inspektorem převzaty vyžádané doklady ke kontrole, zejména personální dokumenty ke zraněnému. Ve spise jsou vedeny pod č.j. 26843/5.42/25-5 až 25-8.

Dne 18.8.2025 proběhlo po telefonické dohodě v kanceláři vedoucího rozvodů tepla v [REDAKCE] další šetření okolností předmětného pracovního úrazu za přítomnosti [REDAKCE] a spolupracovníka zraněného [REDAKCE]. V průběhu jednání byl inspektorovi vysvětlen systém rozvodů tepla, způsob jejich odstavování, zajištění pro práce a pracovní postupy. Z jednání byl pořízen úřední záznam č.j. 26843/5.42/ 25-9. V průběhu jednání byla inspektorovi předána složka dokumentů č.j. 26843/5.42/25-11 až 25-16. V závěru jednání bylo se svědkem úrazu [REDAKCE] doplněno jeho podání informací k předmětnému úrazu, bez přítomnosti dalších osob v souladu s §7 odst.1 d) zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb. O poskytnutých informacích sepsán záznam č.j. 26843/5.42/25-10.

Dne 19.8.2025 obdržel inspektorát datovou zprávou od kontrolované osoby záznam o úrazu č.j. 26843/5.42/25-18.

Dne 27.8.2025 obdržel inspektorát datovou zprávou od kontrolované osoby doplnění dokladů ke kontrole č.j. 26843/5.42/25-17.

Dne 19.9.2025 provedl inspektor Ing. Rostislav Novotný místní šetření na místě úrazu. Místního šetření se zúčastnil za kontrolovanou osobu [REDAKCE]. Bylo provedeno zaměření základních rozměrů šachty a fotodokumentace vnitřních prostor v šachtě. Fotodokumentace je založena ve spisu pod č.j. 26843/5.42/25-20.

Dne 1.10.2025 proběhla další část kontroly na pracovišti kontrolované osoby v kanceláři vedoucího rozvodů tepla [REDAKCE] za účasti [REDAKCE].

V průběhu jednání objasnili [REDAKCE] způsob provádění oprav v šachtách horkovodů, zejména způsob jak je zajišťováno odčerpání vypouštěné vody z horkovodu mimo prostor jímky. Bylo předvedeno kalové čerpadlo, které se k tomu účelu používá a předložen jeho návod k použití.

Zjištěné skutečnosti

1. Průběh úrazového děje

Dne 14.8.2025 prováděly 2 pracovní skupiny ve složení [REDAKCE] a [REDAKCE] a druhá skupina ve složení [REDAKCE] odstavení potrubní větve horkovodu pro provedení opravy na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Před zahájením prací absolvovali v 6 hod. instruktáž u [REDAKCE] a obdrželi k práci písemný [REDAKCE]. Pracovníci [REDAKCE] a [REDAKCE] prováděli odstavení horkovodu směrem od výměníkové stanice [REDAKCE]. Druhá skupina prováděla odstavení armatur směrem od výměníkových stanic [REDAKCE] a [REDAKCE]. Po uzavření příslušných armatur se obě skupiny sešly na výměníkové stanici [REDAKCE] a dohodly se na dalším postupu. Dvojice [REDAKCE] následně odjela na výměníkovou stanici [REDAKCE], aby provedla další manipulace armatur. Na výměníkové stanici otevřeli zavzdušňovací armatury a sledovali pokles tlaku. Po té otevřeli poklopy do podzemní šachty poblíž výměníkové stanice a nechali šachtu větrat. V podzemní šachtě jsou umístěny vypouštěcí armatury pro danou potrubní větev. Voda z potrubí horkovodu se vypouští do prostoru podzemní šachty a odtud se musí přečerpávat ponorným čerpadlem do kanalizace. Připravili tedy čerpadlo a zabezpečili prostor výstražnými kužely. Telefonicky u [REDAKCE] ověřili, že potrubí je bez tlaku. Následně [REDAKCE] sestoupil po příčlích žebříku instalovaných na stěně šachty do prostoru šachty v době, když v ní ještě nebyla žádná voda. Demontoval záslepky na vypouštěcím potrubí, které jsou instalovány za výpustnými kohouty (2ks). Po té vylezl ze šachty ven. [REDAKCE] spustil do šachty čerpadlo a šel nastartovat elektrocentrálu [REDAKCE] potom pomocí manipulační vidličky (nástavce pro ovládání armatur v šachtě z povrchu nad šachtou) částečně otevřel oba vypouštěcí kohouty. Z potrubí začala do šachty vytékat horká voda. [REDAKCE] spustil ponorné čerpadlo a začal horkou vodu (ca 90°C) odčerpávat do kanalizace. Po ca 10-15 minutách se oběma pracovníkům zdálo, že do šachty vytéká stále velké množství vody, která by podle zkušeností už měla ubývat. [REDAKCE] tedy znovu telefonem ověřil u [REDAKCE], že potrubí je bez tlaku. Následně usoudil, že je potřeba znovu zkontrolovat, že

oddělovací armatury uvnitř šachty jsou těsně uzavřené. Pomocí manipulační vidličky změřil hladinu vody v šachtě. Ta byla "na holínky" tedy cca 20 cm. Rozhodl se tedy, že sestoupí na žebřík v šachtě a odtud se blíže podívá na stav armatur. Kolega [REDACTED] mu šel do auta pro svítilnu, aby si mohl uvnitř posvítit. V tom však už uslyšel pád [REDACTED] do vody a jeho výkřik ze šachty. Rozběhl se tedy znovu k šachtě a viděl [REDACTED] jak se zvedá s horké vody na dně šachty. Sestoupil tedy na žebřík a pomohl zraněnému ven ze šachty. Svlékl z něj oblečení nasáklé horkou vodou a sundal mu holínky plné vody. Za pomoci kolemjdoucí zajistil přivolání záchranky. Zraněného přikryl, podával mu tekutiny a udržoval s ním komunikaci. Po té byl zraněný [REDACTED] ošetřen záchranáři a transportován do nemocnice v Českých Budějovicích. Následně byl transportován na popáleninové centrum Nemocnice na Vinohradech v Praze.

2. Personální dokumentace postiženého

[REDACTED] je zaměstnán kontrolovanou osobou na základě pracovní smlouvy na pozici provozní zámečnick s dnem nástupu do práce 1.1.2020. Od 1.1.2021 byl pracovní poměr sjednán dohodou na dobu neurčitou. Poslední lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti k práci absolvoval [REDACTED] dne 28.11.2022, s výsledkem - zdravotně způsobilý.

V měsíci srpnu pracoval [REDACTED] na ranních směnách v trvání 7:30 hod. , s dodržením volných víkendů. V den předcházející úrazu pracoval od 6:00 do 14:00 a v den úrazu 14.8.2025 nastoupil na ranní směnu v 5:30, přičemž k jeho úrazu došlo ca v 7:30.

[REDACTED] absolvoval vstupní seznámení s organizačními předpisy společnosti, s kolektivní smlouvou, pracovním řádem a předpisy BOZP a PO při nástupu do práce dne 2.1.2020. Ve stejný den absolvoval i seznámení s bezpečnostními pravidly na pracovišti a ověření znalostí. Poslední periodické školení BOZP absolvoval dne 14.12.2023. Školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou absolvoval naposledy dne 27.3.2024 [REDACTED] rovněž absolvoval školení obsluhy tlakových nádob stabilních ve smyslu NV 192/2022 Sb. dne 17.5.2023.

Pro profesi provozního zámečnicka stanoví vnitřní předpis společnosti SME-010 následující OOPP:

Ochranná přilba, ochranné rukavice proti oděru, ochranné rukavice proti oděru a teplu prodloužené, protiskluzovou pracovní obuv se zesílenou špičkou, pracovní oděv proti zvýšenému znečištění a vodě, holínky zateplené, mušle protihlukové, ochranné brýle čiré, výstražná reflexní vesta, ochranná rouška proti prachu - respirátor. Kontrolovaná osoba doložila vybavení [REDACTED] stanovenými OOPP výdejkami ze skladu.

3. Organizace práce a zajištění BOZP

Práce na horkovodních rozvodech se řídí těmito vnitřními předpisy kontrolované osoby:

MPP-013 Rozvod tepla , rev.5, účinná od 1.12.2023

Tento předpis stanoví v čl. I, že tímto pokynem se řídí práce na parních, horkovodních a dalších potrubích, které jsou prováděny opakovaně, zaměstnanci jsou z nich pravidelně školeni a přezkušováni a na práce nemusí být vystavován Strojní příkaz bezpečnosti práce (BS příkaz). V čl.II část V. stanoví obecné pokyny pro odstavování parního a horkovodního potrubí z provozu. Stanoví pravidlo, že osoba zodpovědná za provedení dané práce seznámí určené zaměstnance s prováděnými manipulacemi a stanoví jim konkrétní úkoly. Dále stanoví, že určení zaměstnanci provedou uzavření oddělovacích armatur, jejich uzamčení a označení výstražnou tabulí "Pozor na potrubí se pracuje". Stanoví zásadu, že vždy u jedné manipulační šachty provádí manipulace minimálně dva zaměstnanci. Dále uvádí pokyny k rychlosti otevírání armatur a rychlosti poklesu teploty v systému. Obdobně stanoví i pravidla pro najíždění potrubí. Čl. III stanoví pravidla vstupu do horkovodních, parovodních a teplovodních šachet. Jsou uváděna zejména pravidla týkající se dýchacího systému v šachtě - otevření minimálně 2 pracovních vstupů, odvětrání, kontroly obsahu kyslíku ve vnitřní atmosféře přístrojem Drager PAC 6500. Stanoví pravidlo provádět manipulaci s armaturami v šachtě přednostně pomocí manipulační vidličky bez vstupu do šachty. Při nutnosti vstoupit do šachty je uvedena povinnost mít u sebe osobní analyzátor kyslíku v atmosféře a být jistěn dalším pracovníkem s mobilním telefonem mimo prostor šachty. Žádná pravidla, která by upravovala nebo zakazovala vstup do šachty, ve které je horká voda uvedena nejsou.

MPP-015 Provoz, údržba a opravy potrubí, rev. 4 účinná od 1.12.2020

Tento předpis řeší provoz a údržbu potrubních systémů páry a vody v obecnější rovině. Uvádí názvosloví a obecná pravidla pro provádění kontrol potrubí a jejich částí. Dále pak uvádí zásady při uvádění do provozu jednotlivých typů rozvodů (parní, napájecí a vodní potrubí), principy údržby a zjišťování závad. V Čl. VI stanoví pravidlo, že pro předání potrubí do opravy v případě potrubí na 0,1 MPa nebo nad 100°C musí být vystaven

strojní BS příkaz a stanoví náležitosti tohoto příkazu. Bližší podrobnosti, které by upravovaly podmínky pro vstup a manipulace v šachtách tento předpis neuvádí.

4. Stav pracoviště

Pracoviště, kde k úrazu došlo je podzemní betonová šachta o půdorysných rozměrech ca 4,5 x 4,5 m a hloubce ca 3,1 m. Vstup do šachty je možný přes 2 průlezy umístěné v protilehlých rozích. Průlezy jsou kryty ocelo-betonovými poklopy o rozměru ca 100 x 100 cm. Proti neoprávněnému vstupu jsou zajištěny pouze vlastní velkou vahou. Po otevření poklopu je možný sestup do šachty pomocí pevně instalovaného žebříku po stupadlech na stěně šachty. Žebřík nijak nepřesahuje nad úroveň terénu a není instalován ani žádný prostředek (štěřín) za který by se mohl pracovník držet při nástupu/výstupu na žebřík. V předmětné šachtě byl navíc nástup na žebřík ztížen svazkem kabelů upevněným na poslední horní příčli žebříku.

5. Příprava horkovodu pro údržbové práce

Velká část horkovodních rozvodů provozovaných kontrolovanou osobou je vedena podzemním vedením. Pokud je třeba odstavit některou část horkovodu např. pro provedení opravy, provádí se to uzavřením oddělovacích armatur buď na příslušných výměňkových stanicích nebo armaturami v podzemních šachtách - podle konkrétní situace. Vypouštění se provádí v nejnižším místě uzavřeného úseku, tedy většinou přímo do prostoru podzemní šachty. Vypouštěná voda se přečerpává přenosným ponorným čerpadlem za pomoci požární hadice do povrchové kanalizace. Čerpadlo je spínáno plovákovým ventilem. Pouze některé šachty jsou vybaveny zahlučenou jímkou do které je možné umístit čerpadlo tak, aby na úrovni podlahy nezůstávala žádná voda. V ostatních případech (i v šachtě, která byla místem šetřeného úrazu) v šachtě i po odčerpání zůstává hladina vody ca 10-25 cm podle nastavení plováku na čerpadle a uložení čerpadla v šachtě. Bližší podmínky, za kterých je možné do šachty v takové situaci vstoupit pracovní postupy neuvádějí. Pokyny operativně vydává vedoucí práce na místě.

6. Shrnutí

Z informací podaných zraněným [redacted] vyplývá, že bezprostředně před úrazem vstoupil do předmětné podzemní armaturní šachty sám, aby se přesvědčil, že uzavírací armatury potrubí horkovodu jsou řádně uzavřené. Měl v úmyslu zůstat na žebříku a poslechem se ujistit, že přes ně neprotéká voda. Podmínky pro vstup do šachty podle vnitřní směrnice MPP-013 byly splněny. Šachta byla odvětrána přes dva průlezy, byla ověřena dýchatelnost atmosféry analyzátozem Drager, byla zajištěna přítomnost dalšího pracovníka s mobilním telefonem mimo prostor šachty. [redacted] byl oblečen v pracovním oděvu, měl rukavice a holínky. Opatření, která by se týkala zajištění vstupu do šachet v situaci, kdy se v šachtě nachází voda, zejména horká nebo která by vstup do šachet za těchto podmínek zakazovala, zaměstnavatelem stanovena nebyla. Zaměstnavatel nevyhodnotil rizika pádu zaměstnance do šachty pokud se v šachtě nachází voda. Bližší podmínky, způsob zajištění, pracovní postupy, případně požadavky na speciální OOPP zaměstnanců dokumenty, které upravují pracovní postupy při práci na horkovodech a práci v šachtách neuvádějí.

Provedení nástupu na žebřík šachty je poplatné době uvedení do provozu na počátku 80.let, ale již neodpovídá současně platné legislativě. Požadavky na provedení žebříků pevně zabudovaných v šachtách upravuje ČSN EN 14396. Ta stanoví, že štěřiny žebříku nebo madlo musí přesahovat nad úroveň nástupu na žebřík minimálně o 1000 mm. V kontrolovaném případě je první příčle sestupného žebříku instalována až ca 20 cm pod úroveň poklopu, štěřiny žebříku nemají žádný přesah nad úroveň poklopu a není instalován ani jiný prostředek (madlo), kterého by se mohla osoba sestupující nebo vystupující na žebřík držet. V případě předmětné šachty byl nástup na žebřík dále ztížen svazkem kabelů upevněných k první příčli žebříku.

Kontrolní zjištění:

1. Kontrolou pracoviště na místě úrazu dne 14.8. 2025 a 19.9. 2025, kontrolou dokumentů předložených kontrolovanou osobou ke kontrole, informací poskytnutých zraněným zaměstnancem [redacted] a informací poskytnutých svědkem úrazu [redacted] bylo zjištěno, že: Zaměstnanec [redacted] při odstavování horkovodního řádu v oblasti výměňkové stanice [redacted] v [redacted] dne 14.8.2025 kolem 7. hod, chtěl ověřit zda v šachtě, kde již dochází k vypouštění horké vody z potrubí přímo do prostor šachty, nepodchází uzavírací armatury horkovodu. Za tím účelem vstoupil na pevně zabudovaný žebřík na stěně šachty a začal sestupovat do šachty, při tom podklouzl a došlo k jeho pádu do horké vody. Působením horké vody došlo k opaření zejména na nohou a dalších částech těla. Kontrolovaná osoba zajišťuje odčerpávání vody ze šachet pomocí ponorného čerpadla s plovákem, kdy po odčerpání zůstává v šachtě hladina vody 10 až 25 cm, podle nastavení plováku a uložení čerpadla v šachtě.

Tím, že kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel nestanovila pracovní postupy blíže upravující podmínky, za kterých je možné do šachty s hladinou horké vody vstupovat tak, aby zaměstnanci nebyli ohroženi rizikem opaření, porušila povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti podle:

- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

2. Kontrolou pracoviště na místě úrazu - horkovodní šachty na sídlišti [REDAKCE], dne 14.8. 2025 a 19.9. 2025 bylo zjištěno, že žebřík pro zajištění přístupu do podzemní šachty horkovodu, který je pevně instalován na stěně šachty nemá nijak upraveno zajištění opory pro osobu nastupující (příp. vystupující) na žebřík (ze žebříku). V předmětném případě byl nástup na žebřík dále ztížen upevněním svazku kabelů na nejvyšší příčli žebříku. Viz fotodokumentace č.j.26843/5.42/25-4 Obr. 6 až 16. Norma ČSN EN 14396 - Žebříky pevně zabudované v šachtách - stanoví, že štěříny žebříku nebo madlo musí přesahovat nad úroveň nástupu na žebřík minimálně o 1000 mm. Hloubka šachty v předmětném případě je 3,1 m.

Tím, že kontrolovaná osoba nezajistila úpravu nástupu na žebřík šachty např. prodloužením štěřínů žebříku nebo instalací (demontovatelného) madla ani nepřijala jiná technická opatření, aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení na pracovištích, pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m a dále tím, že nástup na žebřík dále ztížila tím, že připustila upevnění svazku kabelů na nejvyšší příčli žebříku, nesplnila svou povinnost zaměstnavatele soustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního prostředí, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, čímž porušila ustanovení:

- § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 31.10.2025

Za oblastní inspektorát práce:

Ing.
Rostislav
Novotný

Digitálně podepsal
Ing. Rostislav
Novotný
Datum: 2025.10.31
09:55:56 +01'00'

Ing. Rostislav Novotný
inspektor

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce